




BRIDE

メモリーマネジメントユニット (MMU) GR86/BRZ 取付説明書

Ver. 2022.9.15


本製品は、純正シートの助手席側に乗員検知・制御システムが備わっている車両の助手席シート交換時に起こる、車両側のエラー・警告灯表示を回避・消灯するためのユニットです。

! シート交換に特殊な手順が含まれますので、
本書に記載の内容に従って作業を行ってください。
シート交換後も本書を大切に保管しておいてください。
シートの車両への出し入れは2人以上で行ってください。

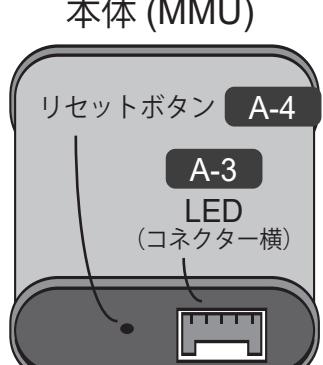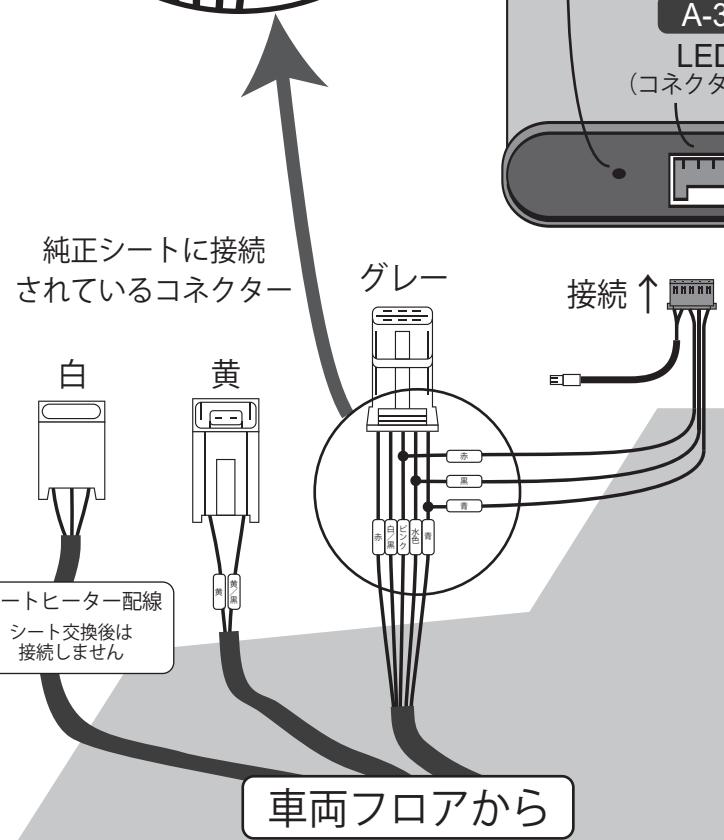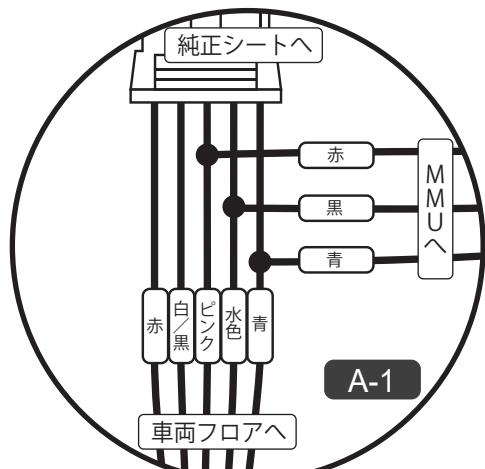

一旦コネクターを外しても良いが
手順2の前には必ず元通りに
車両側配線と接続しておく

A-2

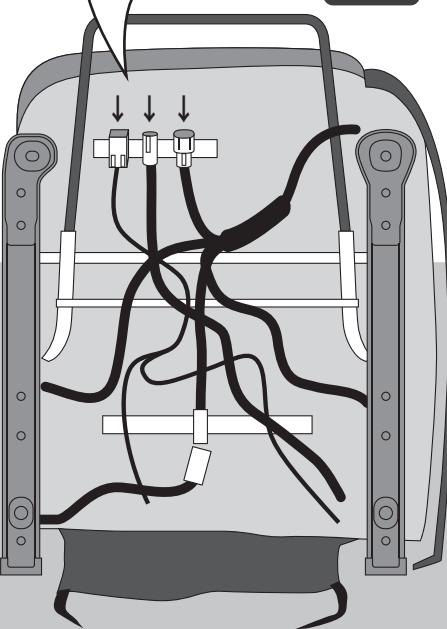

! 本製品は BRIDE シートへの交換を目的にしています。
本製品の使用を使用しても、すべてのエラー・警告灯の表示
を回避できない場合があります。

シートベルトリマインダー・エアバッグ・その他の車両に
備わる機能の正常な動作を保証するものではありません。

シート交換作業中およびシート交換後に起こるエラー内容
によっては、カーディーラーにてリセット等の作業が必要に
なる場合があります。弊社ではその費用負担、作業を行うこ
とはできませんのであらかじめご了承ください。

1. MMU を車両へ接続

車両のイグニッションをOFFにしてください。純正シートを車両に残し、
車両から純正シートにつながっている各配線はつないだまま、メモリーマネジメントユニット（以下 MMU）の配線を車両側の配線から分岐
接続します。（接続不良防止のためハンダ付けを推奨） A-1

シートの裏側で作業しにくい場合は、純正シートをフロアに
固定しているボルトを外し、シートの前側を浮かせます。

細いマイナスドライバーなどを使って、純正シートの裏側の
コネクターが固定されているステーからコネクターを外すと
作業しやすくなります。作業のために一旦コネクターを抜いて
も構いませんが、次の手順の前に再接続しておきます。 A-2

2. MMU へ車両情報をメモリーする

純正シートと車両側配線と MMU の全てを接続した状態で、
イグニッションをONにすると MMU のLEDが点滅します。

（2回点滅を繰り返します） A-3

点滅を確認したら、イグニッションをOFFにします。

これでメモリー完了です。これ以降シート交換完了までイグニッション
をONにしないでください。ONにしてしまうと車両側コンピュータ
にエラーが残ったり、警告灯が点灯してしまうなどの場合があります。
LEDが点滅しない場合は、接続に問題があるか、既にメモリー
されている可能性があります。（再メモリー方法は裏面へ）

(表面の続き)

再メモリー方法 (純正シートが必要です)

手順1~2でメモリーに失敗した場合や、使用する車両が変わった場合などは、MMUのメモリーを書き換える必要があります。

純正シートと車両とMMUをすべて接続
(手順1) し、リセットボタンを押しながらイグニションをONにします。 A-4

再メモリーされるとLEDランプが2回点滅を繰り返しますので、イグニションをOFFにします。

3. 純正シートの取り外し

(この間もイグニションをONにしないでください)
MMUは車両側の配線に接続したまま、純正シートにつながっているコネクターを3カ所外し、純正シートを外します。(車両のグレードやオプションにより異なる場合があります) MMUはシート下の、前後スライドで挟まれない位置に置きます。

4. サイドエアバッグキャンセラーの取り付け

(この間もイグニションをONにしないでください)
車両側の配線のうち、純正シートに内蔵のサイドエアバッグに接続されていた配線(黄色コネクター)にサイドエアバッグキャンセラー(別売)を接続します。
(接続不良防止のためハンダ付けを推奨) B-1

5. BRIDEシートの準備

シートレールを組み立て、シートレールにシートを取り付けます。純正シートからシートベルトキャッチを(カプラーまでの配線ごと)外し、シートレールのステーに取り付けます。

(シートレールの取り付け説明書を参照ください)

6. シートを車両へ取り付け

(この間もイグニションをONにしないでください)
シートを車室内へ入れ、各配線を接続していきます。
シートベルトキャッチの配線を車両側へ接続します。
(接続不良防止のためハンダ付けを推奨) B-2

着座センサーからの配線をコネクターでMMUへ接続します。 B-3


シートレールを車両フロアへ固定します。

7. 正しく動作するか確認する

(安全のため、車両を走行させずに確認してください)
イグニションをONにして10秒程度待ち、車両のメーターパネル・ダッシュボードに、エアバッグ警告灯、シートベルト警告灯が点灯しないことを確認します。
シートベルトを装着せずに助手席に座り、シートベルト警告灯が点灯することを確認してください。その状態でシートベルトを装着し、警告灯が消灯することを確認してください。

シート下にあるMMUを覗き込み、LEDが点灯しているれば正常に動作しています。点灯しない場合は、MMUが正しく接続されているかを確認ください。

上手くいかない場合は、(手順1)(再メモリー方法)を順に再度お試しください。

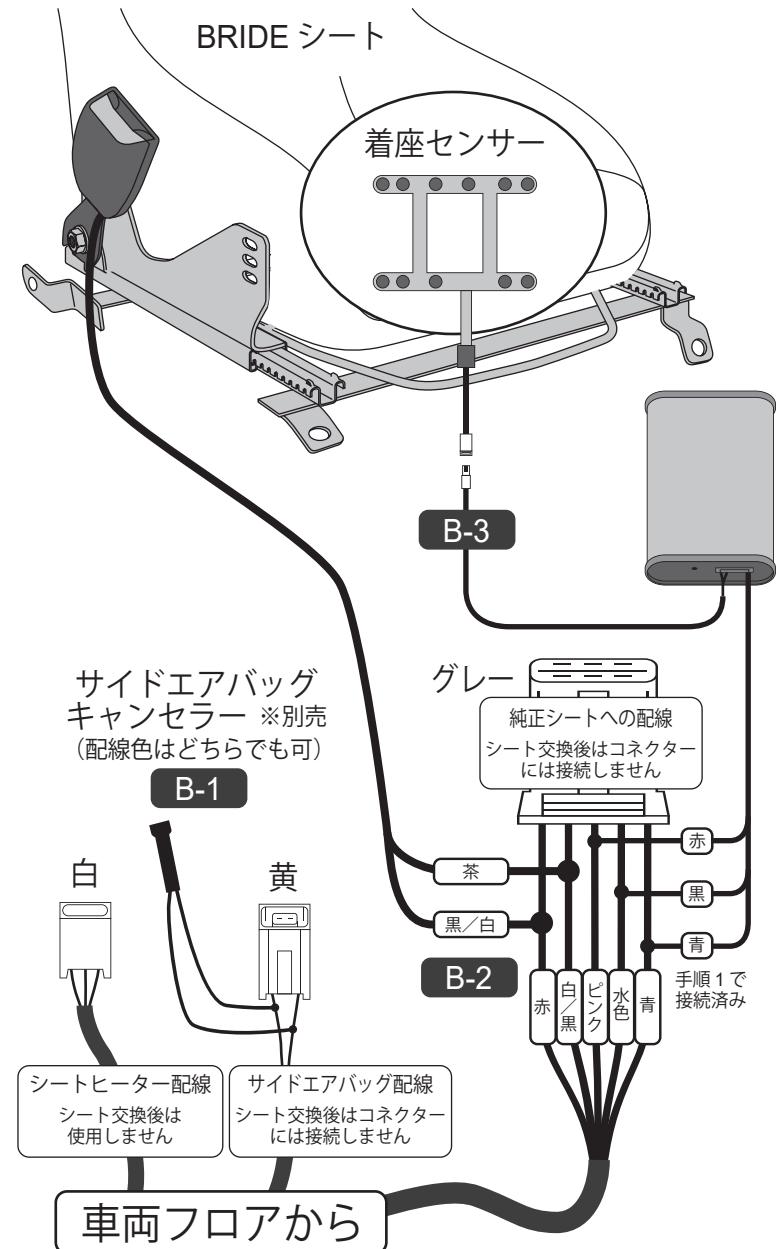

BRIDE CO., LTD. ブリッド株式会社

〒476-0015 愛知県東海市東海町1丁目11番1号

電話.(052)689-2611 フax.(052)689-2612 http://bride-jp.com